



- RECONSTRUCCIÓN PARTES PERDIDAS, CON IGUAL TÉCNICA CONSTRUCTIVA
- REPICADO DE BASE DE BORDILLO HASTA ZONA ESTABLE. RETIRADA DE MONTANTE METÁLICO CAUSA DE LA PATOLOGÍA. SANEADO DE MONTANTE METÁLICO, IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE. PREPARACIÓN BASE DE LOSA PARA APOYO MONTANTE Y COLOCACION MONTANTE, REMATE CON MORTERO DE ALTA RESISTENCIA.
- REPICADO DE AÑADIDOS. SANEADO SUPERFICIE DE CONTACTO, HINCA DE REDONDOS DE CONEXIÓN. RECONSTRUCCIÓN DE PILAS CON FÁBRICA DE LADRILLO Y MORTEROS DE ALTA RESISTENCIA.
- REGULARIZACIÓN DE HUECO PARA RECONSTRUCCIÓN LOSA. EJECUCIÓN DE BÓVEDA A LA CATALANA NUEVA, VERTIDO DE HORMIGÓN EN MASA E:10cm PARA NUEVA LOSA.
- SANEADO DE ENCUENTRO ENTRE LOSA Y ROCA/PICADO DE ROCA PARA MEJORAR EL APOYO EN LOSA.VERTIDO DE MORTERO FLUIDO DE ALTA RESISTENCIA.
- VERTIDO DE MORTERO FLUIDO DE ALTA RESISTENCIA A TOPE CON LA LOSA.
- SANEADO Y APLICACIÓN DE NUEVO RECUBRIMIENTO
- CEPILLADO CON CEPILLO DE CERDAS METÁLICAS, IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE, PINTURA DE ACABADO COLOR VERDE
- CEPILLADO CON CEPILLO DE CERDAS METÁLICAS, IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE, COLOCACIÓN PERNOS. SOLDADURA PIEZAS.
- REPRODUCCIÓN Y COLOCACIÓN NUEVOS ELEMENTOS, REPLICA DE LOS ORIGINALES.
- PICADO HASTA ZONA SANA, LIMPIEZA CON AIRE A PRESIÓN Y VERTIDO DE MORTERO FLUIDO.
- RECUBRIMIENTO DE FISURAS CON MORTEROS SIKADUR O SIMILAR
- ELIMINACIÓN MANUAL DE VEGETACIÓN, IMPRIMACIÓN DE HERBICIDA.
- CEPILLADO DE EFLORESCENCIAS.
- EJECUCIÓN DE NUEVA SUBBASE Y FIRME DE LOSA DE HORMIGÓN EN MASA.
- RECUPERACIÓN LÁMINA DE AGUA.
- INSTALACIÓN DE NUEVA RED AÉREA DE ALUMBRADO FAROL DE ALUMINIO CEPILLADO Y ACERO INOXIDABLE MATE. LUMINARIA DE 3 LED DE 1W DE COLOR BLANCO CÁLIDO, TEMPERATURA DE COLOR 3.300K



FOTO 1
VISTA DEL CAMINO CON DETALLE DE LA LOSA DE HORMIGÓN EN MASA AL FONDO



FOTO 2
ESTADO ORIGINAL DEL PUENTECILLO DEL REY



FOTO 3
DETALLE DEL TRAMO DE PASARELA EN EL INICIO DEL DESFILADERO



FOTO 4
IMAGEN ORIGINAL DEL CAMINO A LA ALTURA DEL PRIMER TRAMO DE CANAL A CIELO ABIERTO

